SERVICEBREV	**nr12/2012** 03 februari 2012

För kännedom:	Servicechef	Plåtverks. chef	Reservd. chef	Verkmästare	Kundmottagare	Tekniker

© Ford Motor Company

Alla rättigheter förbehålles.

Detta Servicebrev är endast avsett som teknisk information. Eventuella ersättningsanspråk behandlas enligt Ford Motor Companys garanti- och policyregler. Bilder, teknisk information, data och text i denna trycksak var, såvitt vi kunnat bedöma, korrekta vid tidpunkten för publicering.

Beträffande:	Missljud och vibrationer från högtalarna/framdörrens klädselpanel, särskilt vid låg bas

Modell:	
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–)	Tillverkningsdatum: 03/2010-08.09.2011 Tillverkningskod: AS-BJ Sammansättningsfabrik: Genk

Berörda länder: Alla
Sektion: 501-05

INNEHÅLL

Om någon kund klagar över problem med missljud och vibrationer från högtalarna/framdörrens klädselpanel, särskilt vid låg bas, är den troliga orsaken att fuktskyddet skramlar mot framdörrens klädselpanel.

För att åtgärda detta problem ska framdörrens klädselpanel på den berörda sidan tas bort och skumgummidynor (fem stycken) limmas fast på insidan av dörrens klädselpanel.

Erforderliga delar

Benämning	**Finisnummer**	**Antal**
Skumgummidyna	1 445 504	5

Rikttid

Arbetsoperation	**Op nr / Rikttid**
Framdörrens klädselpanel – borttagning och ditsättning (inklusive ditsättning av skumgummidynor)	43 705 0


Reparationskoder

Orsakande del:	43041 V eller 43042 H
ACES felkod:	33

Serviceinstruktioner

Se Innehåll.

1. Ta bort den berörda framdörrens klädselpanel. För ytterligare information, se S-MAX/Galaxy 2006.5 Verkstadshandboken sektion 501-05.
2. Limma fast skumgummidynor (se Erforderliga delar) på insidan av dörrens klädselpanel.

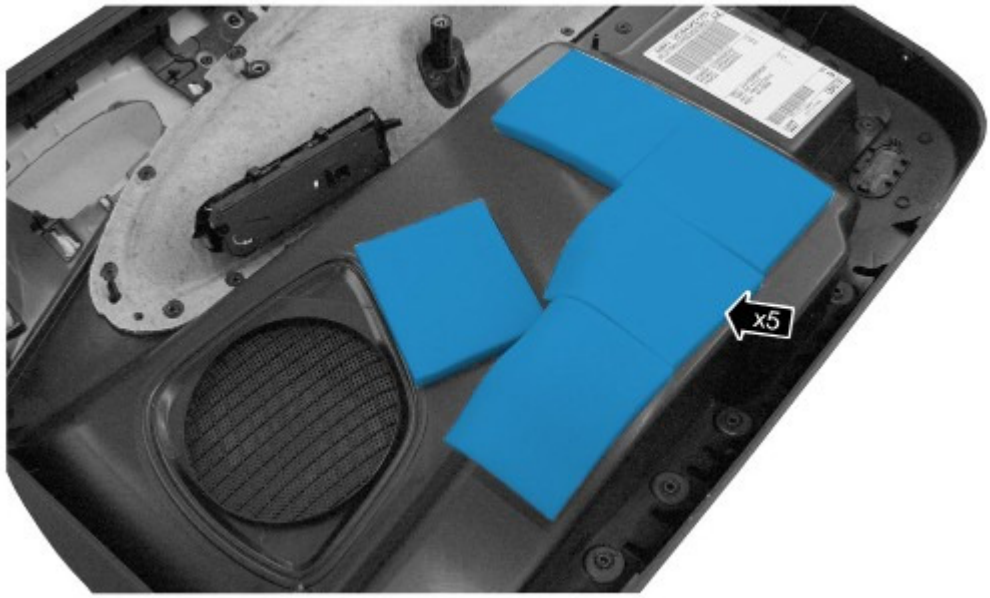

E145504

3. Sätt dit i omvänd ordning.